



ДИРЕКТИВА ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ - ТЕРМІНОВА
AIRWORTHINESS DIRECTIVE – EMERGENCY
ДИРЕКТИВА ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ - АВАРИЙНАЯ

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
(ДЕРЖАВІАСЛУЖБА)

01135, Україна, Київ, пр.Перемоги, 14
тел.: + 380 (44) 461-55-31
факс: + 380 (44) 216-85-39
<http://www.avia.gov.ua>

STATE AVIATION ADMINISTRATION
OF UKRAINE

14, Peremogy ave., 01135, Kyiv, Ukraine
phone: + 380 (44) 461-55-31
fax: + 380 (44) 216-85-39
E-mail: AD-coordinator@avia.gov.ua

Дата: 29. 06. 2017

DLP – 0889T-17

Ету Директиву летной годности издано Госавиаслужбой согласно Авиационных правил Украины, часть 21 (Part-21), раздела А, пункта 21.А.3В «Директивы летной годности»

Название держателя одобрения типовой
конструкции изделия: ГП «Антонов»

Обозначение Типа/модели:
Ан-74; Ан-72-100

Перечень данных сертификата типа (№): ТЛ 0009, ТЛ 0028

Зарубежная Директива: не применяется

Отмена/замена: не применяется

Дата введения в действие: 29. 06. 2017

Номер главы АТА - Название главы АТА - Название части/системы - Необходимое корректирующее(ие)
действие(ия)

АТА 71 – Силовая установка – Узлы крепления – Проверка

Изготовитель(ли): ХГАПП

Применимость: Ан-74, Ан-74Т, Ан-74Д, Ан-74Т-100, Ан-74Т-200А, Ан-74-200, Ан-74ТК-100, Ан-74ТК-200,
Ан-72-100, Ан-72-100Д

Причина: 23.06.2017 в начале разбега (первые 20 метров) самолета Ан-74ТК-200, серийный номер 15-06, произошло самопроизвольное резкое изменение режима работы правого двигателя со взлетного режима на пониженный. В последующем при осмотре было выявлено разрушение тягового подкоса 72.04.6402.919.000 крепления двигателя по задней опоре и разрушение обоих кронштейнов 72.04.6402.920.000 крепления по левой и правой передним опорам.

Необходимые корректирующие действия и срок выполнения:

- перед очередным вылетом на всех самолетах выполнить разовую проверку состояния узлов крепления двигателя по ТК601 разд. 071.20.00.РЭ;
- в случае обнаружения повреждений проинформировать разработчика самолетов – ГП «Антонов» и Госавиаслужбу.

Ссылки на документы: ТК601 разд. 071.20.00.РЭ

Примечания: зарезервировано

Оригинал директивы летной годности на украинском языке подписан Вр. и. о.
Председателя Государственной авиационной службы Украины Коршуком С.Н.

Вход. № 6х-31259
30 06 2017
Підпис



ДИРЕКТИВА ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ - ТЕРМІНОВА
AIRWORTHINESS DIRECTIVE – EMERGENCY

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
(ДЕРЖАВІАСЛУЖБА)

01135, Україна, Київ, пр.Перемоги, 14
тел.: + 380 (44) 461-55-31
факс: + 380 (44) 216-85-39
<http://www.avia.gov.ua>

STATE AVIATION ADMINISTRATION
OF UKRAINE

14, Peremogy ave., 01135, Kyiv, Ukraine
phone: + 380 (44) 461-55-31
fax: + 380 (44) 216-85-39
E-mail: AD-coordinator@avia.gov.ua

Date: 29 July 2017

DLP – 0889T-17

This Airworthiness Directive is issued by the State Aviation Administration of Ukraine in accordance with the Aviation Regulations of Ukraine, part 21, section A, subpart A, 21.A.3B «Airworthiness Directives»

Design (Change) Approval Holder's Name:

Antonov Company

Type/Model designation(s):

An-74 (Antonov-74); Antonov-72-100

TCDS Number: ТЛ 0009, ТЛ 0028

Foreign AD: not applicable

Supersedure: not applicable

Effective Date: 29 July 2017

ATA Nr. – ATA Chapter Name – Part / System Name – Required Action(s)

ATA 71 – Power plant – Mounting points – Inspection

Manufacturer(s): KSAMC

Applicability: An-74 (Antonov-74), An-74T (Antonov-74T), An-74D (Antonov-74D), An-74T-100 (Antonov-74T-100), An-74T-200A (Antonov-74T-200A), An-74-200 (Antonov-74-200), An-74TK-100 (Antonov-74TK-100), An-74TK-200 (Antonov-74TK-200), Antonov-72-100, Antonov-72-100D

Reason: On 29 July 2017 at the beginning of take-off run (first 20 meters) of Antonov -74TK-200 airplane, serial number 15-06, there was an unintended drop of the right engine rate from the take-off mode to the lowered. In the future, during inspection, a destruction of the engine thrust link 72.04.6402.919.000 on the rear support and destruction of both mounting brackets 72.04.6402.920.000 on the left and right front supports were revealed.

Required Action(s) and Compliance Time(s):

- before the next flight of the airplane to perform one-time inspection of the engine mounts condition according to ТК601 розд. 071.20.00.ПЭ (Aircraft Maintenance Manual);
- in case of damage finding, inform airplane designer – Antonov Company and State Aviation Administration of Ukraine.

Ref. Publications: ТК601 розд. 071.20.00.ПЭ

Remarks: reserved

The Airworthiness Directive original in Ukrainian language is signed by S. Korshuk, Acting Chairman of the State Aviation Administration of Ukraine